電子式マルチメータ XB2-110シリーズ (CC-Link通信機能付) 取扱説明書



取扱説明書について

この取扱説明書は簡易版となっています。 詳細の取扱説明書については、ハカルプラス Williams は、ロードできます。

URL; www. hakaru. jp

⚠ ご注意


- ◇本体は精密機器ですので、落とさないようにして下さい。
- ◇本体を分解・改造はしないで下さい。
- ◇本体に雨水等が直接かからないようにして下さい。
- ◇本体の汚れ・ホコリ等を拭きとる場合は、乾いた布で拭きとって下さい。
- ◇汚れがひどい場合は、固く絞った濡れ雑巾で拭きとって下さい。
- ◇ベンジン・アルコール・シンナーは絶対に使用しないで下さい。
- ◇本体内にごみ等が入る恐れがある作業を行なう場合は、本体にカバーをして異物が入らないようにして 下さい。
- ◇本体を直射日光が当たる場所・温度の異常に高い場所・異常に低い場所・湿気や塵挨の多い場所へ設置しないで下さい。
- ◇端子台への配線は圧着端子を使用して確実に締めて下さい。
- ◇最大入力電圧値・電流値以上の入力を加えないで下さい。
- ◇補助電源が停電時は表示は消え、出力が○になります。
- ◇活線状態では端子部に手を触れないで下さい。感電の危険が有ります。
- ◇700V以上の高圧回路で電流を測定する場合、シャントを接地側で使うか、DCCTを使用して下さい。
- ◇倍率器を使用の場合は、メータを接地側に付けて下さい。
- ◇通信線・アナログ出力は動力ケーブル・高圧ケーブルと平行して設置せず、交差する場合も間隔を取って設置して下さい。
- ◇本取扱説明書には、オプション機能(御発注時の選択機能)もあわせて説明しています。搭載していない機能は設定無効または、設定できませんので、ご考慮いただきお読みいただきますようお願いします。
- ◇製品及び取扱説明書は、改善・改良のために予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。
- ◇記載内容の詳細操作(設定)方法については「基本操作編」、記載以外の操作(設定)方法については「拡張操作編」をご参照下さい。


取付方法

 
盤穴あけ寸法は以下のとおりです。

また、前面パネルの下部に、設定値メンテナンス用のコネクタがあります。このため、メータの下部は50mm

以上あけていただきますようお願いします。

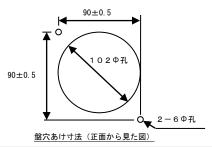

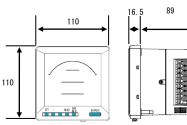




サイズ M4 8.6±0.5mm M3 6.4±0.5mm

端子台の寸法(端子カバー付)


接続方法(例)

(1) CH1:電圧入力(倍率器使用) CH2:電流入力の場合

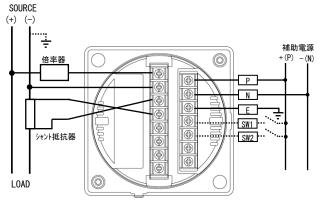


※安全の為、倍率器を+側、メータを接地側に接続してください。 ※安全の為、シャント抵抗器は接地側に接続してください。

CH1:電圧入力(直接入力) (2) CH2: 電流入力の場合

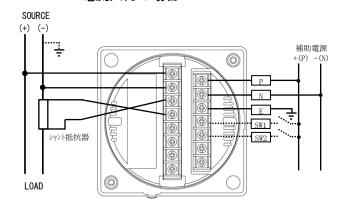


※安全の為、シャント抵抗器は接地側に接続してください。


(3) パルス出力+警報出力の場合

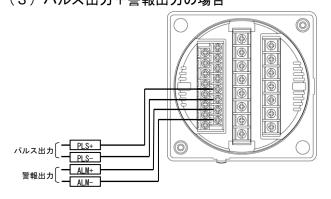


(4) パルス出力2点の場合

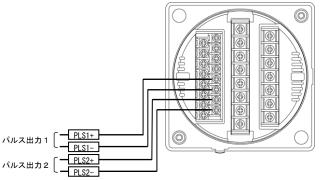


(5) 警報出力2点の場合

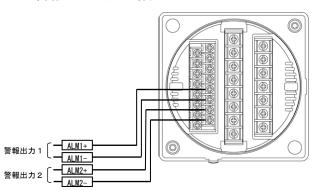


(6) CC-Link 通信の場合

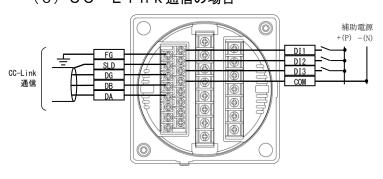

設定フロー

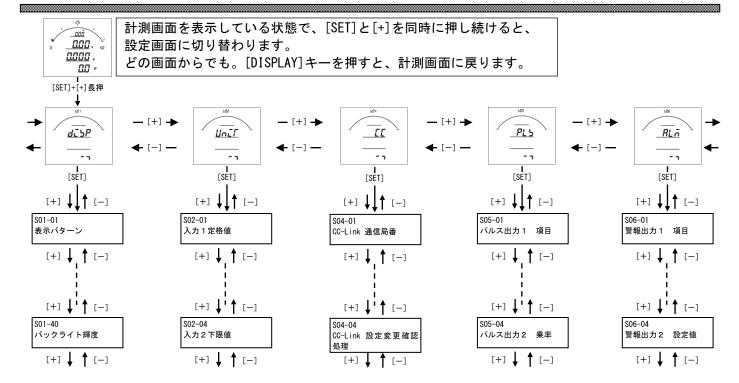

計測関係の設定方法

 

- 01 <u> En l</u> *FRI*

S02-01:入力1定格値(例は入力1が電圧の場合)

設定方法

①[SET]を押します。(下段の設定値が点滅します) ②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。

③[MAX/MIN]を押し、4桁、3桁を変更します。

④[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

- 02 FRI

5.000

[+] ↓ ↑ [-]

5000v

[+] ↓ ↑ [-]

S02-02:入力2定格値(例は入力2が電流の場合)

設定方法

①[SET]を押します。(下段の設定値が点滅します) ②[+]、[-]を押し、設定値を変更します

③[MAX/MIN]を押し、4桁、3桁を変更します。④[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

- 04 00.0

S02-04:入力1下限値設定

設定方法

①[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します) ②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。 ③[SET]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)

④[+]、[-]を押し、設定値を変更します

⑤[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します) [+] ↓ ↑ [-] ⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します

⑦[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

- 05 In2 ЕШГ ппп

S02-05:入力2下限値設定

①[SET]を押します。(下段の設定値の 1 桁目が点滅します) ②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。

③[SET]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します) ④[+]、[-]を押し、設定値を変更します

⑦[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

⑤[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します) ⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。

[+] ↓ ↑ [-]

設定値 電流定格 設定値 5A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 75A 80A 100A 120A 150A 200A 250A 300A 400A 500A 600A 750A 800A 1000A 1200A 1500A 2000A 2500A 3000A

4000A

5000A

設定値

電圧定格

設定値

500

75V

100V

150V

450V

500V

600V

700V

750V

表示関係の設定方法



[SET]

dPRF

P-01

S 0 1 - 0 1:表示パターン設定

設定方法

①[SET]を押します。(下段の設定値が点滅します)

②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。 ③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

- 02 P-01 ЬRF 999

[+] ↓ ↑ [-]

S01-02:表示任意設定P1バー 1ページ目 (表示パターンを[P-00]に設定した場合、表示します。)

設定方法

①[SET]を押します。(下段の設定値が点滅します) ②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。

③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

P-01 UPP 999 S01-03:表示任意設定P1上段 1ページ目 ンを[P-00]に設定した場合、表示します。)

設定方法

①[SET]を押します。(下段の設定値が点滅します)

②[+]、[-]を押し、設定値を変更します

③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)



S01-04:表示任意設定P1中段 1ページ目 (表示パターンを[P-00]に設定した場合、表示します。)

①[SET]を押します。(下段の設定値が点滅します)

②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。 ③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

[+] ↓ ↑ [-]

P-01

Lõũ

999

S01-05:表示任意設定P1下段 1ページ目 (表示パターンを[P-00]に設定した場合、表示します。)

設定方法

①[SET]を押します。(下段の設定値が点滅します)

②[+]、[-]を押し、設定値を変更します ③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

[+] ↓ ↑ [-]

この間に表示任意設定の2ページ目~9ページ目までの 各段の設定画面が表示されます。

操作方法は1ページ目(S01-02~S01-05)と同じです。

[+] ↓ ↑ [-]

- 38 **b**YL ñãdE RULE S01-38:バックライト動作

設定方法

①[SET]を押します。(下段の設定値が点滅します)

②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。 ③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

[+] ↓ ↑ [-]

	設定値	
	表示	設定値
	AUT0	自動消灯
	ON	点灯
	0FF	消灯
╙		



S01-40:バックライト輝度

設定方法

①[SET]を押します。(下段の設定値が点滅します)

②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。 ③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

[+] ↓ ↑ [-]

CC-Link通信関係の設定方法







S04-01: CC-Link 通信局番

(00~64の範囲で、10進数で設定)

設定方法

① [SET] を押します。(下段の設定値の 1 桁目が点滅します) ②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。 ③ [SET] を押します。(下段の設定値の2 桁目が点滅します) ④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。 ⑤ [SET] を押します。(下段の設定値が点灯します)

[+] ↓ ↑ [-]



S04-02:CC-Link 通信速度

設定方法

(予)[SET]を押します。(下段の設定値が点滅します) ②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。 ③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

設定値	
表示	通信速度
156k	15kBPS
625k	625kBPS
2. 5M	2. 5MBPS
5M	5MBPS
10M	10MBPS

[+] ↓ ↑ [-]



S04-03:CC-Link バージョン

設定方法
①[SET]を押します。(下段の設定値が点滅します)
②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

Г	設定値		
	表示	パージョン	
	1.1	Ver1.10	
	2	Ver2.00	






S04-04:CC-Link 設定変更確認処理 (設定変更時は必ず行ってください)

設定方法


(「)[SET]を押します。(下段の設定値が点滅します) ②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。 ③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

パルス出力関係の設定方法

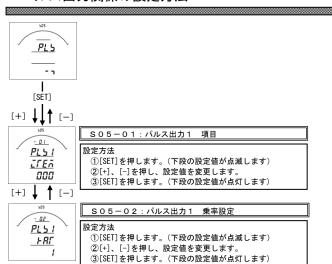

乗率設定値 表示). 01kWh (Ah) 0.01kWh(Ah)/Pulse 0. 1kWh (Ah) 0.1kWh(Ah)/Pulse 1kWh (Ah) 1kWh(Ah)/Pulse 10kWh (Ah) 10kWh(Ah)/Pulse 100kWh (Ah) 100kWh (Ah) /Pulse ※パルス出力1項目は「000」の場合、パル

ス出力1乗率は単位が表示しません。

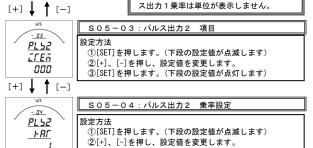

③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します) 乗率設定値 0.01kWh(Ah)/Pulse 0. 01kWh (Ah) 0.1kWh(Ah)/Pulse 0. 1kWh (Ah) 1kWh (Ah) Pulse10kWh (Ah) 10kWh(Ah)/Pulse


100kWh (Ah) 100kWh(Ah)/Pulse ※パルス出力2項目は「000」の場合、パル ス出力2乗率は単位が表示しません。



[+] ↓ ↑ [-]

パルス出力定数の設定は、12000パルス/1時間以下になるように設定してください(この値を超えて設定した場合、誤差になる恐れがあります)。

警報出力関係の設定方法

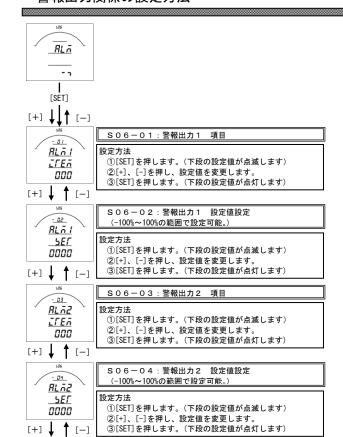


設定項目一覧

-0	-n -h	初期値			
設定番号	設定項目	電流	電圧	記載頁	
S01-01	表示パターン	P-(01	4P	
S01-02	表示パターン任意設定 P1 バーグラフ	999 (E	ND)	4P	
S01-03	表示パターン任意設定 P1 上段	999 (E		4P	
S01-04	表示パターン任意設定 Р1 中段	999 (E		4P	
S01-05	表示パターン任意設定 P1 下段	999 (E		4P	
S01-06	表示パターン任意設定 P2 バーグラフ	999 (E		4P	
S01-07	表示パターン任意設定 P2 上段	999 (E		4P	
S01-08	表示パターン任意設定 P2 中段	999 (E		4P	
S01-09	表示パターン任意設定 P2 下段	999 (E	*	4P	
S01-10	表示パターン任意設定 P3 バーグラフ	999 (E		4P 4P	
S01-11 S01-12	表示パターン任意設定 P3 上段 表示パターン任意設定 P3 中段	999 (E		4P 4P	
S01-12	表示パターン任意設定 P3 中段 表示パターン任意設定 P3 下段	999 (E 999 (E		4P 4P	
S01-13	表示パターン任意設定 P4 バーグラフ	999 (E	*	4P	
S01-15	表示パターン任意設定 P4 上段	999 (E	*	4P	
S01-16	表示パターン任意設定 P4 中段	999 (E		4P	
S01-17	表示パターン任意設定 P4 下段	999 (E		4P	
S01-18	表示パターン任意設定 P5 バーグラフ	999 (E		4P	
S01-19	表示パターン任意設定 P5 上段	999 (E		4P	
S01-20	表示パターン任意設定 P5 中段	999 (E		4P	
S01-21	表示パターン任意設定 P5 下段	999 (E		4P	
S01-22	表示パターン任意設定 P6 バーグラフ	999 (E		4P	
S01-23	表示パターン任意設定 P6 上段	999 (E	*	4P	
S01-24	表示パターン任意設定 P6 中段	999 (E	ND)	4P	
S01-25	表示パターン任意設定 P6 下段	999 (E	ND)	4P	
S01-26	表示パターン任意設定 P7 バーグラフ	999 (E	ND)	4P	
S01-27	表示パターン任意設定 P7 上段	999 (E	ND)	4P	
S01-28	表示パターン任意設定 P7 中段	999 (E	ND)	4P	
S01-29	表示パターン任意設定 P7 下段	999 (E		4P	
S01-30	表示パターン任意設定 P8 バーグラフ	999 (E		4P	
S01-31	表示パターン任意設定 P8 上段	999 (E		4P	
S01-32	表示パターン任意設定 P8 中段	999 (E		4P	
S01-33	表示パターン任意設定 P8 下段	999 (E		4P	
S01-34	表示パターン任意設定 P9 バーグラフ	999 (E	·	4P	
S01-35	表示パターン任意設定 P9 上段	999 (END)		4P	
S01-36	表示パターン任意設定 P9 中段	999 (END)		4P	
S01-37	表示パターン任意設定 P9 下段	999 (END)		4P 4P	
S01-38 S01-40	バックライト 点灯動作	<u>自動</u> 2		4P 4P	
	バックライト 輝度調整			4P	
S02-01	入力1 定格	5. 000A 5. 000A	50. 00V 50. 00V	4P 4P	
S02-02 S02-03	入力 2 定格 入力 1 下限値	5. 000A 0. 0		4P 4P	
S02-03	入力 - 下限値 - 入力 2 下限値	0.0		4P	
S04-01	CC-Link通信局番	0.0		5P	
S04-01	CC-Link通信向貨 CC-Link通信速度			5P	
S04-02 S04-03	CC-Link通信述及 CC-Link通信バージョン	10MBPS 1.1		5P	
S04-04	CCーLink過信パーフョン CCーLink設定変更確認処理	I. I OFF		5P	
S05-01	パルス1 項目	WFF 無		6P	
S05-01	パルス 1 項目 パルス 1 乗率	無 1kWh (Ah) /Pulse		6P	
S05-03	パルス2 項目	IKWN (AN) /PUISE 無		6P	
S05-04	パルス2 乗率		6P		
S06-01	警報出力 1 項目	1kWh (Ah) /Pulse 無			
S06-01	三報山ガー 現日 警報出力 1 設定値	0	6P 6P		
S06-03	警報出力2 項目		6P		
S06-04	警報出力2 設定値	# 0			
		•		6P	

設定コード一覧

番号	項目	バーグラフ 表示	ディジタル 表示上段	ディジタル 表示中段	ディジタル 表示下段	パルス 出力	警報 出力	通信 (CC-Link)
000	無	0	0	0	0	0	0	
310	入力1	0	0	0	0		0	
311	入力1 (+)							0
312	入力1 (±)							0
313	入力1 (一)							0
320	入力2	0	0	0	0		0	
321	入力2 (+)							0
322	入力2 (±)							0
323	入力2 (一)							0
330	入力3	0			0		0	
331	入力3 (+)							0
332	入力3 (±)							0
333	入力3 (一)							0
340	入力1の積算値				〇(±切替)			
341	入力1の積算値 (+)				0	0		0
342	入力1の積算値 (-)				0	0		0
350	入力2の積算値				〇(±切替)			
351	入力2の積算値 (+)				0	0		0
352	入力2の積算値 (-)				0	0		0
360	入力3の積算値				〇(±切替)			
361	入力3の積算値 (+)				0	0		0
362	入力3の積算値 (-)				0	0		0
999	終了コード (ENDコード)	0	0	0	0			


設定初期化

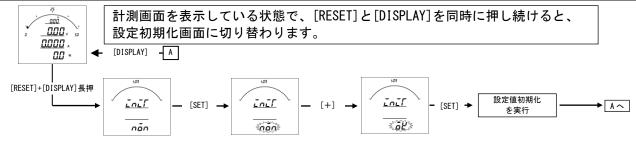

設定値の初期化について


- ・設定値の初期化を行うと、内部の設定値が7ページ記載の初期値に戻ります。
- ・設定値を初期化すると、各計測値の最大・最小値もリセットされます。
- ・電力量については、初期化(Oクリア)はされません。
- ・各設定値が初期化されますので、現在の設定値を確認、控えた上で初期化を行ってください。

 詳細表示について



計測画面で表示している計測値以外を確認する場合は、計測画面を表示している状態で、[+]を押し続け、詳細表示画面に切り替えることで可能です。 どの画面からでも。[DISPLAY]キーを押し続けると、計測画面に戻ります。 詳しくは、詳細取扱説明書(基本操作編)を参照してください。

接点状態入力表示(通信タイプの場合)

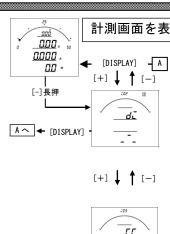

計測画面を表示している状態で、[-]を押し続けると、状態表示画面に切り替わります。

接点状態入力表示

- 接点状態入力信号のON/OFF状態を表示します。
- ・左からDI1・DI2・DI3の状態を表示します。
- ・バーが上にある状態がONになります。(左図ではDI2のみON)
- ・通信出力の場合、表示します。
- ・[DISPLAY]長押しで、計測画面に戻ります。

 


CC-Link状態表示

- ・CC-Linkの[RUN]・[ERR-L]・[SD]・[RD]ランプの状態を表示します。
- ・左から[RUN]・[ERR-L]・[SD]・[RD]ランプの状態を表示します。
- ·バーが上にある状態がONになります。(図では[RUN]·[SD]·[RD]ランプがON)。
- ・[DISPLAY]長押しで、計測画面に戻ります。

最大・最小表示について

計測表示・詳細表示中に、[MAX/MIN]を押すと、最大値、・最小値を切替えて表示します。



計測画面を表示している状態で、[RESET]と[MAX/MIN]を同時に押し続けると、全ての計測値の最大値・最小値をリセットします。

テストモード


パルス出カテスト及び警報出カテスト、通信のテストが、キー操作で行うことができます。 詳しくは、詳細取扱説明書(基本操作編)を参照してください。

設定値メンテナンス用ツール

専用ソフトをパソコンにインストールし、前面パネル下部のコネクタに専用ケーブルを接続することで、メータ内の設定値の読み込み、書き込みが可能です。

詳しくは、設定値メンテナンス用ツールソフトの取扱説明書を参照してください。

文字表示パターン

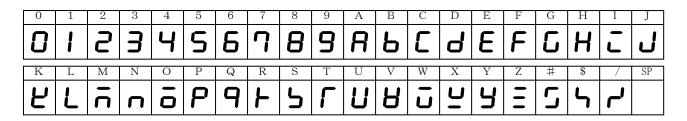

品質・性能向上のため、記載内容はお断りなく変更することがありますので、ご了承下さい。 ハカルプラス株式会社 URL www.hakaru.jp

本社・工場 〒532-0027 大阪市淀川区田川3-5-11 TEL 06 (6300) 2112 FAX 06 (6308) 7766

改訂 4 2023. 11. 2. 初版 2013. 3. 18.