


電子式マルチメータ
XM2-110シリーズ
(零相電圧検出タイプ)
(CC-Link通信機能付)
取扱説明書
(基本操作編)

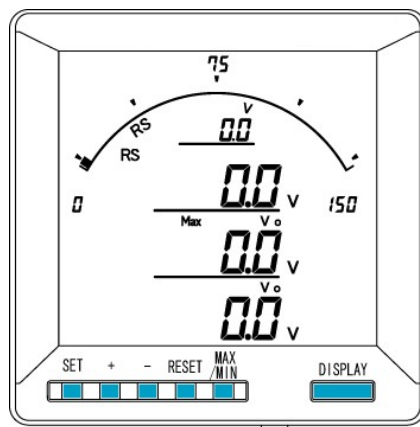

ご注意

- ◇本体は精密機器ですので、落とさないようにして下さい。
- ◇本体を分解、改造しないで下さい。
- ◇本体に雨水等が直接かからないようにして下さい。
- ◇本体の汚れ・ホコリ等を拭き取る場合は、乾いた布で拭きとって下さい。
- ◇汚れがひどい場合は、固く絞った濡れ雑巾で拭きとって下さい。
- ◇ベンジン・アルコール・シンナーは絶対に使用しないで下さい。
- ◇本体内にゴミ等が入る恐れがある作業を行なう場合は、本体にカバーをして異物が入らないようにして下さい。
- ◇本体を直射日光が当たる場所、温度の異常に高い場所・異常に低い場所、湿気や塵埃の多い場所へ設置しないで下さい。
- ◇端子台への配線は圧着端子を使用して確実に締めて下さい。
- ◇最大入力電圧値・電流値以上の入力を加えないで下さい。
- ◇補助電源が停電時は表示が消え、出力が0になります。
- ◇活線状態では端子部に手を触れないで下さい。感電の危険があります。
- ◇活線状態ではV T 2次側からの入力線は決してショート(短絡)しないで下さい。
- ◇通信線、アナログ出力は動力ケーブル、高圧ケーブルと平行して設置せず、交差する場合も間隔を取って設置して下さい。
- ◇電圧入力端子のいずれかの端子はアースに接地するようにして下さい。
- ◇本説明書には、オプション機能(御発注時の選択機能)もあわせて説明しています。搭載していない機能は設定無効または、設定できませんので、御考慮いただきお読みいただきますようお願いいたします。
- ◇製品、及び、説明書は、改善・改良のために予告なく変更する場合があります。御了承ください。

目 次

【1】概 要	4
【2】機種一覧	4
【3】仕 様	5
【4】LCDパネル	6
【5】キー操作	7
【6】文字表示パターン	7
【7】外形・寸法	8
【8】パネルカット	8
【9】LCD視野角	8
【10】接続方法（例）	9
【11】状態について（計測表示、設定、詳細表示、状態表示）	11
【12】設定項目一覧	12
【13】設定についての注意事項	13
【14】表示関係の設定方法	14
【15】計測関係の設定方法	18
【16】C C - L i n k 通信出力関係の設定方法	22
【17】警報出力関係の設定方法（オプションで警報出力付を選択した場合に表示します）	24
【18】設定初期化	26
【19】詳細表示について	27
【20】状態表示	28
【21】出力テスト	30
【22】設定コード一覧	31
【23】資料	31

メモ

【1】概 要

本メータは、指示計器と変換器を一体化し計測内容を一度に最大4要素（バーグラフ×1、デジタル×3）表示できる110mm角丸胴デジタル計器です。

オプション機能としてアナログ出力、警報出力、RS-485通信、CC-Link通信、接点状態入力があります。

液晶パネルはSTN方式を採用し、従来品と比べ、高コントラスト・広視野角です。

〔計測要素〕

- ・ 電圧、周波数、零相電圧（V_o）。

〔特長〕

（標準搭載機能）

- ・ 4計測を同時表示（表示項目は任意に設定可能）。
- ・ 電圧、周波数、零相電圧（V_o）計測。
- ・ 最大零相電圧（MV_o）を保持。
- ・ バックライト自動消灯可能（設定により、常時点灯及び常時消灯も選択可能）
- ・ バックライト輝度調整可能

外部操作入力の機能を設定可能

（オプション機能）

- ・ アナログ出力×4点、警報出力×2点が同時搭載可能
- ・ RS-485+接点状態入力×3点、警報出力×2点が同時搭載可能
- ・ CC-Link通信+接点状態入力×3点、警報出力×2点が同時搭載可能

【2】機種一覧

XM2-110-5 ②③-④⑤ 0-⑦⑧⑨

② 電圧入力定格		③ 電流入力定格	
1	110V	1	EVTの3次側 (110V/190.5V)
		2	ZPD (7V)
		3	ZPD (7.6V)

④ オプション1		⑤ オプション2	
C	CC-Link+接点状態入力×3	0	なし
		2	警報出力×2

⑦ 補助電源		⑧ バックライト		⑨ パネル枠	
1	AC85~264V 又は DC85~143V	1	アンバー(標準)	無	黒(標準)
2	DC20~40V	2	橙	I	アイボリー
3	DC30~60V	3	緑		
		4	白		

【3】仕 様

J I S C 1 1 0 2 (1 , 2 , 4 , 7 , 8 , 9)

J I S C 1 1 1 1 に準拠

(1) 入力定格

計測項目	入力定格		備 考
線間電圧	AC110V (最大電圧 AC150V)		
周波数	50/60Hz		
零相電圧	EVT	AC110V (最大電圧 AC150V) AC190.5V (最大電圧 AC259.8V)	設定切替
	ZPD	AC7V (最大電圧 AC9.5V) AC7.6V (最大電圧 AC10.4V)	発注時指定

(2) 固有誤差

計測項目	デジタル表示	アナログ出力	備 考
電圧	±0.5%	±0.5%	最大電圧値に対する固有誤差
周波数	±0.5%	±0.5%	上限値に対する固有誤差
零相電圧	±1.0%	±1.0%	最大定格値に対する固有誤差

(3) 零相電圧検出

	詳細	備考
機能	零相電圧≥警報設定値で警報表示・出力	
表示最小値設定	1.5V~15.0Vの範囲で任意に設定	

(4) 応答時間 (三相電圧・周波数)

項目	応答時間	備 考
表示	4 秒以下	最終指示値の±1%に達するまでの時間

(5) 演算時間 (零相電圧)

項目	応答時間	備 考
表示	0.05 秒以下	最終指示値の±1%に達するまでの時間

(6) 表示仕様

項目	仕様	備 考
表示器	L C D	
バーグラフ表示	31 セグメント	
デジタル表示 (上段)	4 桁	—表示付
デジタル表示 (中段)	4 桁	—表示付
デジタル表示 (下段)	6 桁	—表示付
バックライト	L E D 式	自動消灯機能付
更新周期	0.5 秒	出力は 0.25 秒

(7) オプション

出力項目	定 格
CC-Link	CC-Link 準拠
接点状態入力	補助電源と同じ (0.3 秒以上通電で動作、連続通電可) 最大入力電流は 6mA 以下
警報出力	接点電圧の最大値 : AC250V (DC220V) 接点の最大電流値 : AC3A (DC0.3A) 接触抵抗 : 50mΩ 以下



注意

補助電源が停電時、警報出力・通信は動作しません。

(8) 外部入力

項目	定格	備 考
外部操作入力 1	補助電源と同じ電圧 0.3 秒以上通電で動作、連続通電可 最大入力電流は 6mA 以下	設定で、表示切替・リセット等の動作をします。
外部操作入力 2	補助電源と同じ電圧 0.3 秒以上通電で動作、連続通電可 最大入力電流は 6mA 以下	設定で、表示切替・リセット等の動作をします

(9) 補助電源

入力定格	入力範囲
AC100/200V DC110V	AC85~264V (50/60Hz 共用) DC85~143V
DC24V	DC20~40V
DC48V	DC30~60V

(1 0) 電圧試験

電圧試験		
電気回路端子一括	⇔ 7-ス端子	AC2210V 50/60Hz 5 秒間
V _φ 入力端子一括	⇔ 他回路端子一括・7-ス端子	AC2210V 50/60Hz 5 秒間
V _T 入力端子一括	⇔ 他回路端子一括・7-ス端子	AC2210V 50/60Hz 5 秒間
補助電源端子一括	⇔ 他回路端子一括・7-ス端子	AC2210V 50/60Hz 5 秒間
外部操作入力端子一括	⇔ 他回路端子一括・7-ス端子	AC2210V 50/60Hz 5 秒間
CC-Link 通信端子一括 (FG 端子を除く)	⇔ 他回路端子一括・7-ス端子	AC2210V 50/60Hz 5 秒間
警報出力端子	⇔ 他回路端子一括・7-ス端子	AC2210V 50/60Hz 5 秒間

(1 1) 使用条件

使用条件	条 件
使用グループ	II
測定カテゴリー	III
汚染度	2
使用温度	-10~55℃ (保存温度 -20~70℃)
使用湿度	30~85%RH (結露無きこと) (保存湿度 30~85%RH)
設置	直射日光のあたらない場所に設置して下さい。 塵埃の少ない場所に設置して下さい。
その他	腐食性ガスのある場所では使用しないでください。 ご使用の場合は弊社にご相談ください。

(1 2) 停電補償

補助電源が停止した場合、CT 比・VT 比、各種最大値等のデータは内部の不揮発メモリに記憶されます。


(1 3) 消費電力

補助電源	AC100V	オプション無し : 4VA CC-Link 通信タイプ : 6VA
	AC200V	オプション無し : 5VA CC-Link 通信タイプ : 7VA
	DC110V	オプション無し : 4W CC-Link 通信タイプ : 4W
	DC24V	オプション無し : 2.2W CC-Link 通信タイプ : 3.6W
	DC48V	
V _T 回路	AC110V	0.1VA
EVT 回路	AC110V	0.1VA
	AC190.5V	0.1VA
ZPD 回路	AC7V AC7.6V	0.1VA

【4】LCDパネル


バーグラフ表示

計測値をバーグラフで表示します。
全部で31ドット表示のバーグラフです。

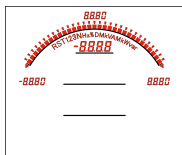


デジタル表示上段

計測値をデジタル値で表示します。デジタル表示上段の
左上には表示している計測値の相を表示します。
デジタル表示の右側には単位を表示します。

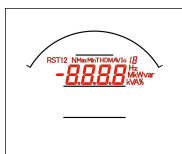

デジタル表示中段

計測値をデジタル値で表示します。デジタル表示中段の
左上には表示している計測値の相を表示します。
デジタル表示の右側には単位を表示します。

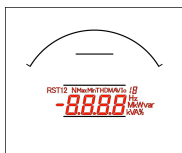


デジタル表示下段

計測値をデジタル値で表示します。デジタル表示中段の
左上には表示している計測値の相を表示します。
デジタル表示の右側には単位を表示します。




LEAD/LAG 表示

無効電力又は力率を表示している場合、点灯します。

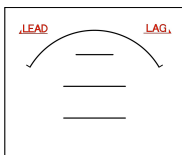

警報表示

オプション選択で警報出力付を選択した場合、警報が発生し
た時に点滅します。

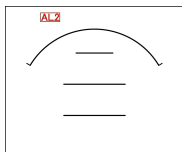


注意

本説明書では、説明用に文字の色を赤色にしています。
実際の製品の文字色は黒色になります。


最大／最小表示

最大値または、最小値を表示中に点灯します。

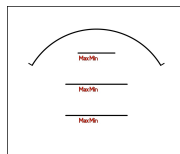


オーバースケール・アンダースケール表示

計測値が最大目盛値を超えた場合、最小目盛値を下回った場
合点灯します。

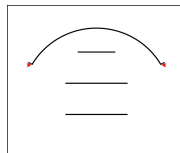


相表示

電流・電圧の相を表示します。

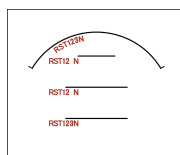


項目・単位表示

各表示の項目・単位を表示します。

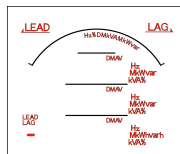

【5】 キー操作

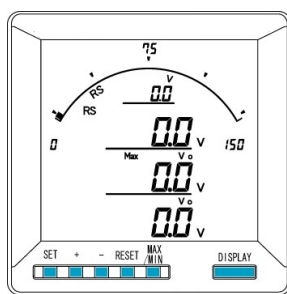


	計測表示中	詳細表示中	設定表示中	設定中
[SET]	押下中 一次定格値表示／積算下位桁表示		設定値変更モードへ	設定値決定
[+]	—	表示切替	設定項目の切替	設定値UP
[-]	—	表示切替	設定項目の切替	設定値DOWN
[RESET]	—		ひとつ前の画面へ戻る	ひとつ前の画面へ戻る
[MAX/MIN]	瞬時値／最大値／最小値表示切替		—	—
[DISPLAY]	表示切替		計測表示画面へ	計測表示画面へ
[+]長押	詳細表示へ	—	—	設定値UP
[-]長押	状態表示へ	—	—	設定値DOWN
[RESET]長押	警報リセット (手動リセットで、 警報出力中の場合)	最大値・最小値リセット (表示中項目のみ)	—	—
[SET][+]長押	設定モードへ	—	—	—
[SET][-]長押	拡張設定モードへ	—	—	—
[MAX/MIN][RESET]長押	最大値・最小値リセット	—	—	—

【6】 文字表示パターン

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	#	\$	/	SP
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	#	\$	/	SP


【7】外形・寸法

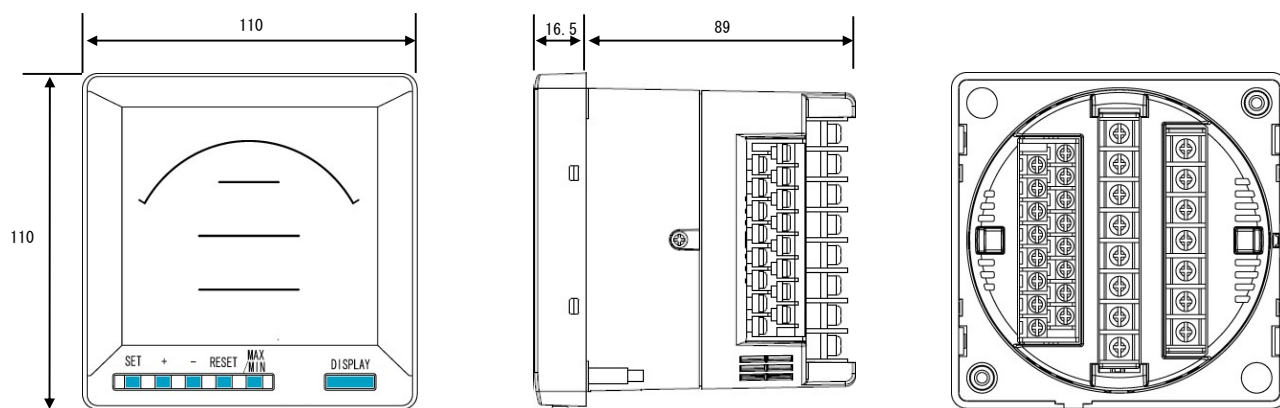


サイズ	端子幅
M4	$8.6 \pm 0.5\text{mm}$
M3	$6.4 \pm 0.5\text{mm}$

端子台の寸法（端子カバー付）

【8】パネルカット

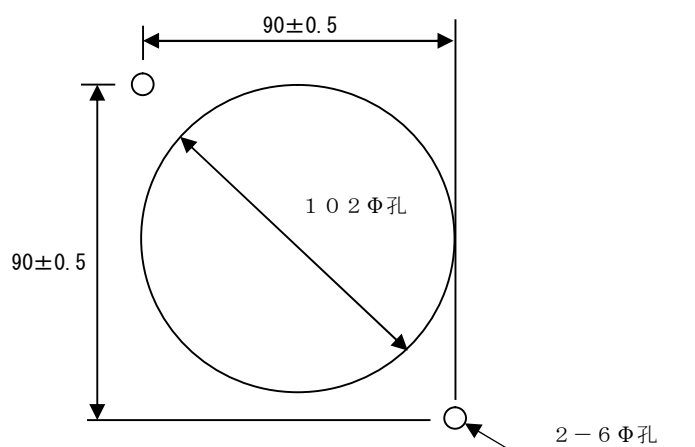


【9】LCD視野角

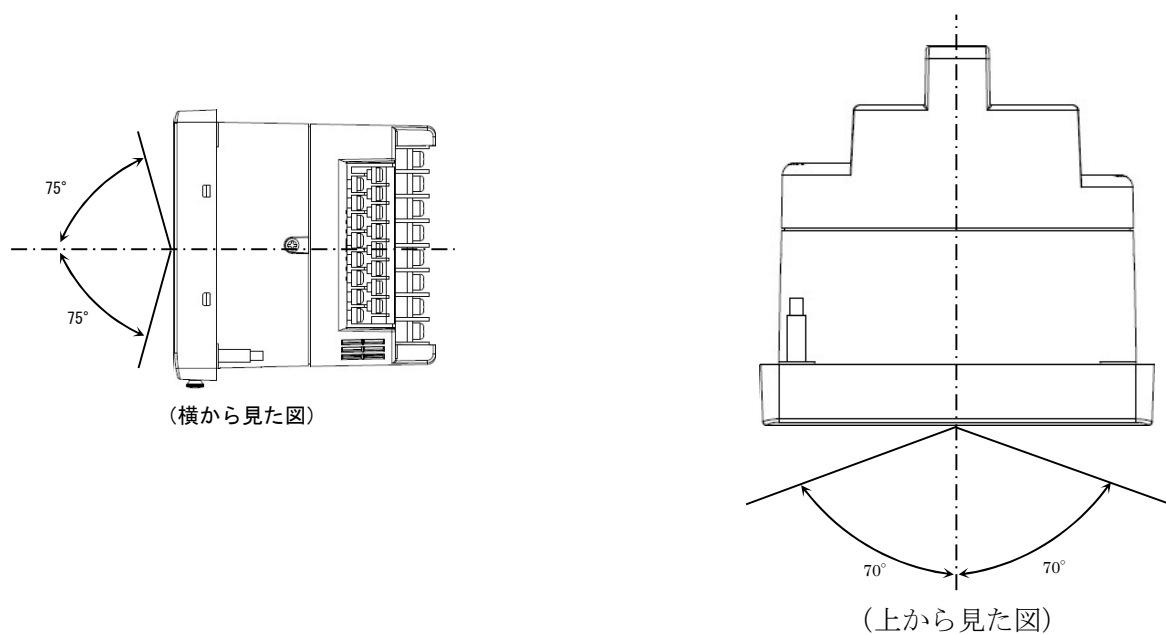


【10】接続方法（例）

（１）E V T方式の場合

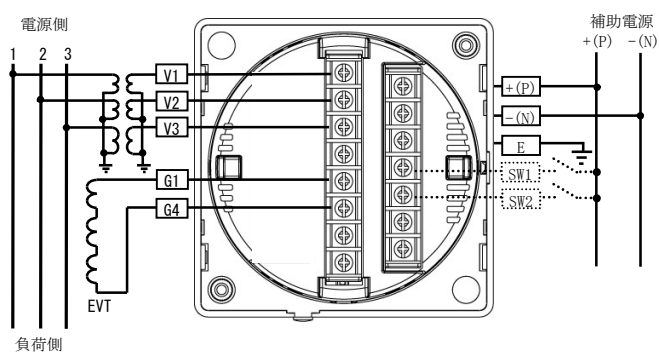


（２）Z P D方式の場合

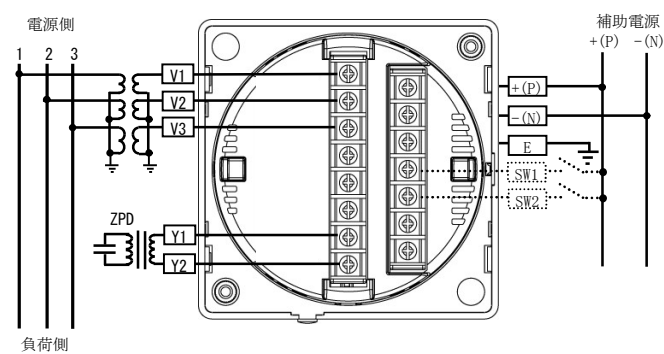


V1-V2 間に必ず電圧を入力してください。
(V1-V2 間に電圧入力がない場合は零相電圧の計測が誤差になるおそれがあります。)

（３）警報出力 2 点の場合

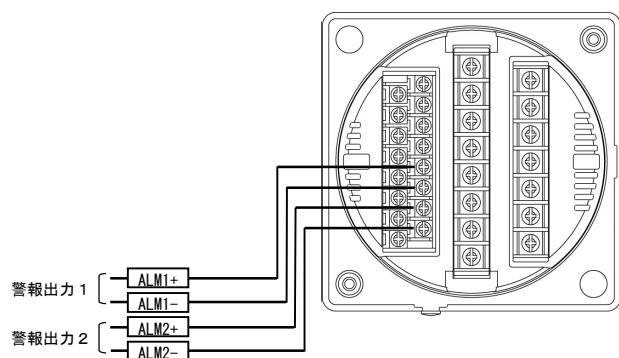


（４）C C-L i n k 通信の場合


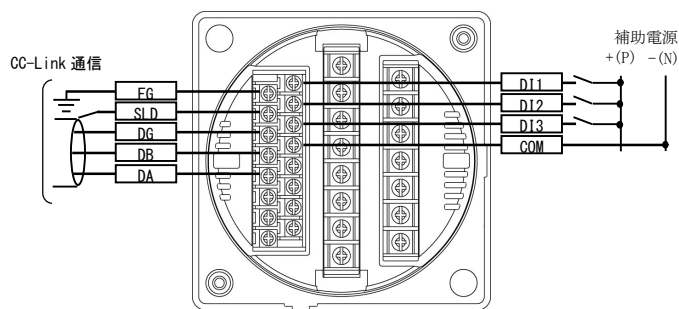


(5) CC-Link 通信の注意点

禁止事項（次の様な接続はしないで下さい）

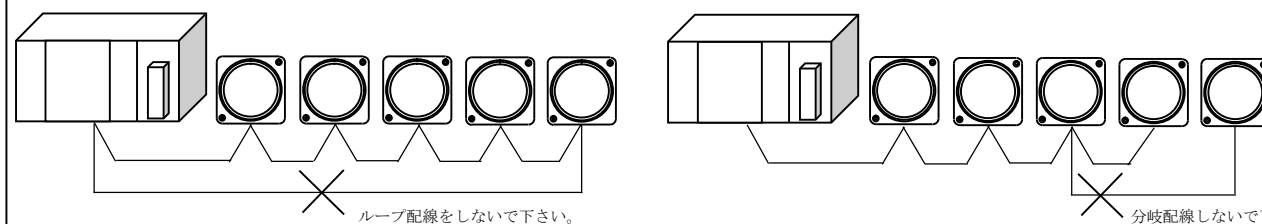


注意事項（中継端子を使用する場合）

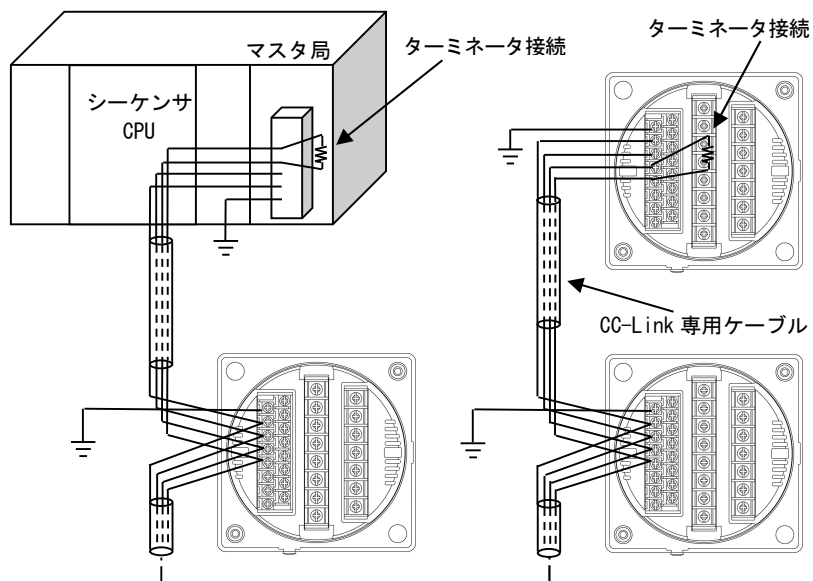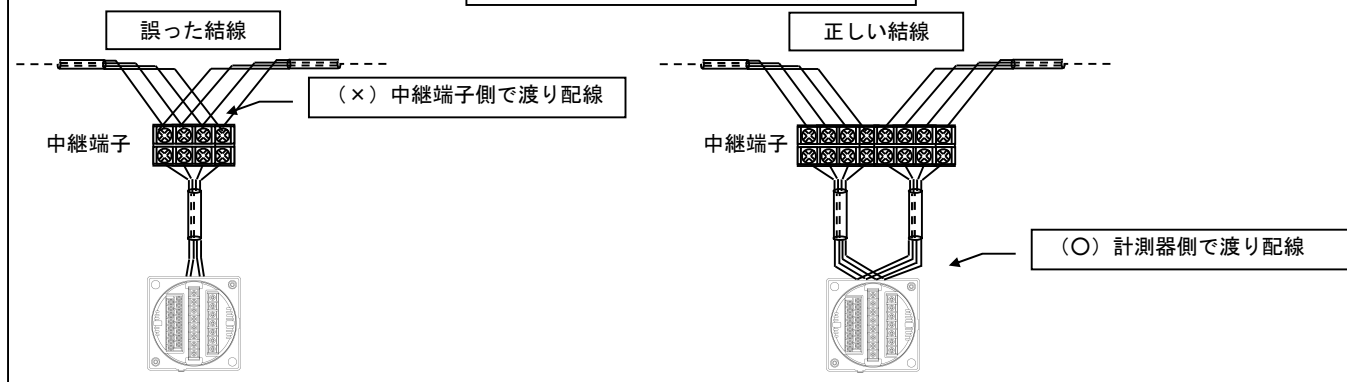

- 通信の接続（n）は、本ユニットだけで構成する場合、最大42台です。
- CC-Link 接続ケーブルは専用ケーブルを使用してください。
- CC-Link 伝送ラインの両端のユニットにはターミネータを接続する必要があります。なお抵抗値は専用ケーブルの種類によって異なります。CC-Link マスタユニットに同梱されている説明書を参照してください。
- その他、通信線の接続方法等の詳細については CC-Link 協会ホームページ上の CC-Link 敷設マニュアルを参照してください。

【11】状態について（計測表示、設定、詳細表示、状態表示）

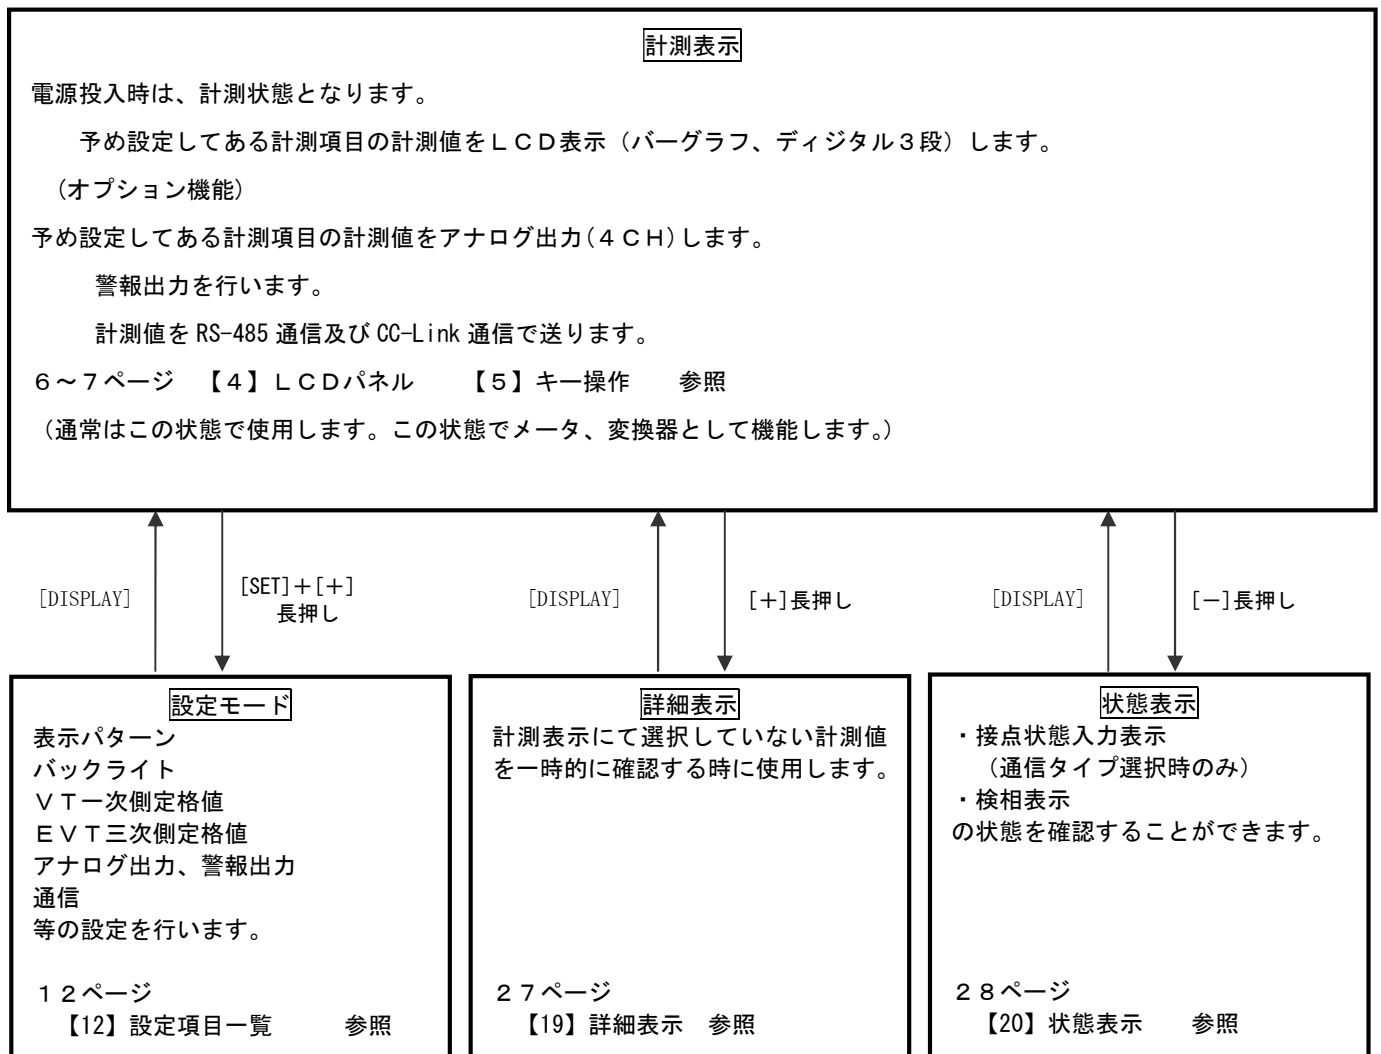

計測表示中のキー操作

計測表示状態で、

- ① [DISPLAY] キーを押すと計測表示の電圧、電流表示の相の切り替えに使用します。
- ② [SET] キーを押し続けている間、デジタル表示の一次側定格値を表示します。
- ③ [MAX/MIN] キーを押しますと、最大値、最小値、瞬時値を切り替えて表示します。
- ④ [+] キー長押しで、詳細表示モード（各計測項目の最大、最小値のリセット、バーグラフ表示の相切り替え）に切り替わります。
- ⑤ [-] キー長押しで、三相の検相表示を行います。
- ⑥ [SET] + [+] キーを同時長押しで、設定モードに切り替わります。（表示、V T一次定格、E V T三次定格、各出力の設定を行います。）
- ⑦ [SET] + [-] キーを同時長押しで、設定モード（拡張設定）に切り替わります。
（各計測値表示の点滅範囲、バーグラフの片振れ・両振れの切り替え、通信の出力範囲、警報のディレイ・ON/OFF・手動自動復帰の設定、外部操作入力設定が可能です。（本説明書では、説明していません。））
- ⑧ [MAX/MIN] + [RESET] キーを同時長押しで、最大値・最小値をゼロリセットします。

【12】 設定項目一覧

[SET] + [+] キー長押しで設定モードに切り替わります。

設定モードに切り替わりますとLCD表示の上に番号を表示しています。(設定モード最初はS01 (表示 **S01**))

[+], [-] キーを押すとS02、S03、・・・、S06に変更できます。

次に[SET] キーを押すことにより、設定項目の表示に切り替わります。(例、S01-01 (表示 **S01 -01**))

ここで、[+], [-] キーを押しますとS01-01、・・・、S01-40に変更できます。

設定番号	設定項目	初期値	記載頁
S01-01	表示パターン	P-01	14P
S01-02	表示パターン任意設定 P 1 バックラフ	999 (END)	14P
S01-03	表示パターン任意設定 P 1 上段	999 (END)	14P
S01-04	表示パターン任意設定 P 1 中段	999 (END)	14P
S01-05	表示パターン任意設定 P 1 下段	999 (END)	14P
S01-06	表示パターン任意設定 P 2 バックラフ	999 (END)	14P
S01-07	表示パターン任意設定 P 2 上段	999 (END)	14P
S01-08	表示パターン任意設定 P 2 中段	999 (END)	14P
S01-09	表示パターン任意設定 P 2 下段	999 (END)	14P
S01-10	表示パターン任意設定 P 3 バックラフ	999 (END)	14P
S01-11	表示パターン任意設定 P 3 上段	999 (END)	14P
S01-12	表示パターン任意設定 P 3 中段	999 (END)	14P
S01-13	表示パターン任意設定 P 3 下段	999 (END)	14P
S01-14	表示パターン任意設定 P 4 バックラフ	999 (END)	14P
S01-15	表示パターン任意設定 P 4 上段	999 (END)	14P
S01-16	表示パターン任意設定 P 4 中段	999 (END)	14P
S01-17	表示パターン任意設定 P 4 下段	999 (END)	14P
S01-18	表示パターン任意設定 P 5 バックラフ	999 (END)	14P
S01-19	表示パターン任意設定 P 5 上段	999 (END)	14P
S01-20	表示パターン任意設定 P 5 中段	999 (END)	14P
S01-21	表示パターン任意設定 P 5 下段	999 (END)	14P
S01-22	表示パターン任意設定 P 6 バックラフ	999 (END)	14P
S01-23	表示パターン任意設定 P 6 上段	999 (END)	14P
S01-24	表示パターン任意設定 P 6 中段	999 (END)	14P
S01-25	表示パターン任意設定 P 6 下段	999 (END)	14P
S01-26	表示パターン任意設定 P 7 バックラフ	999 (END)	14P
S01-27	表示パターン任意設定 P 7 上段	999 (END)	14P
S01-28	表示パターン任意設定 P 7 中段	999 (END)	14P
S01-29	表示パターン任意設定 P 7 下段	999 (END)	14P
S01-30	表示パターン任意設定 P 8 バックラフ	999 (END)	14P
S01-31	表示パターン任意設定 P 8 上段	999 (END)	14P
S01-32	表示パターン任意設定 P 8 中段	999 (END)	14P
S01-33	表示パターン任意設定 P 8 下段	999 (END)	14P
S01-34	表示パターン任意設定 P 9 バックラフ	999 (END)	14P
S01-35	表示パターン任意設定 P 9 上段	999 (END)	14P
S01-36	表示パターン任意設定 P 9 中段	999 (END)	14P
S01-37	表示パターン任意設定 P 9 下段	999 (END)	14P
S01-38	バックライト 点灯動作	自動消灯	16P
S01-40	バックライト 輝度調整	2	16P
S02-01	相線式	三相3線 (設定変更不可)	18P
S02-07	電圧入力定格	110V (設定変更不可)	18P
S02-02	V T 一次側定格値	110.0V	18P
S02-11	E V T 三次側定格値	110.0V	18P
S02-12	零相電圧 最小表示値	3.0V	20P
S02-13	完全地絡電圧	110.0V (V T 一次側定格値の1倍値)	20P
S02-04	使用周波数	60Hz	20P
S04-01	C C - L i n k 通信局番	00	22P
S04-02	C C - L i n k 通信速度	10MBPS	22P
S04-03	C C - L i n k 通信バージョン	1.1	22P
S06-01	警報出力1 項目	無	24P
S06-02	警報出力1 設定値	0	24P
S06-03	警報出力2 項目	無	24P
S06-04	警報出力2 設定値	0	24P
S06-05	警報出力2 動作時間	0.00 秒	24P

【13】設定についての注意事項


本メータでは、下記設定値を変更すると、他の設定値を強制的に変更します。
 下記記載の設定値を変更した場合は、「初期化される設定値」を再度設定し直してください。
 （始めて、本メータを設定する場合は、【15】計測関係の設定方法から設定してください。）

影響を与える設定値		初期化される設定値			
設定番号	設定項目	基本操作設定		拡張操作設定	
S02-02	V T一次側定格値	S02-12	零相電圧 最小表示値 ※1	S11-03	線間電圧表示点減H(予定指針付)
		S06-02	警報出力1 設定値	S11-04	線間電圧表示点減L(予定指針付)
		S06-04	警報出力2 設定値 ※1	S11-28	零相電圧表示点減H(予定指針付) ※1
				S11-29	零相電圧表示点減L(予定指針付) ※1
				S16-02	バーグラフ線間電圧最大目盛
S02-13	完全地絡電圧			S16-06	バーグラフ零相電圧最大目盛 ※1
		S02-12	零相電圧 最小表示値 ※1	S11-28	零相電圧表示点減H(予定指針付) ※1
		S06-04	警報出力2 設定値 ※1	S11-29	零相電圧表示点減L(予定指針付) ※1
				S16-06	バーグラフ零相電圧最大目盛 ※1
S06-01	警報出力1 項目	S06-02	警報出力1 設定値	—	
S06-03	警報出力2 項目	S06-04	警報出力2 設定値 ※1	—	

※1 設定項目「完全地絡電圧」の設定値によって「初期化される設定値」の初期値が異なります。

- ・ V T一次側定格値の1倍値 : 「設定項目一覧」に記載している初期値のまま。
- ・ V T一次側定格値の $1/\sqrt{3}$ 倍値 : 「設定項目一覧」に記載している初期値の $1/\sqrt{3}$ 倍値。

【14】表示関係の設定方法

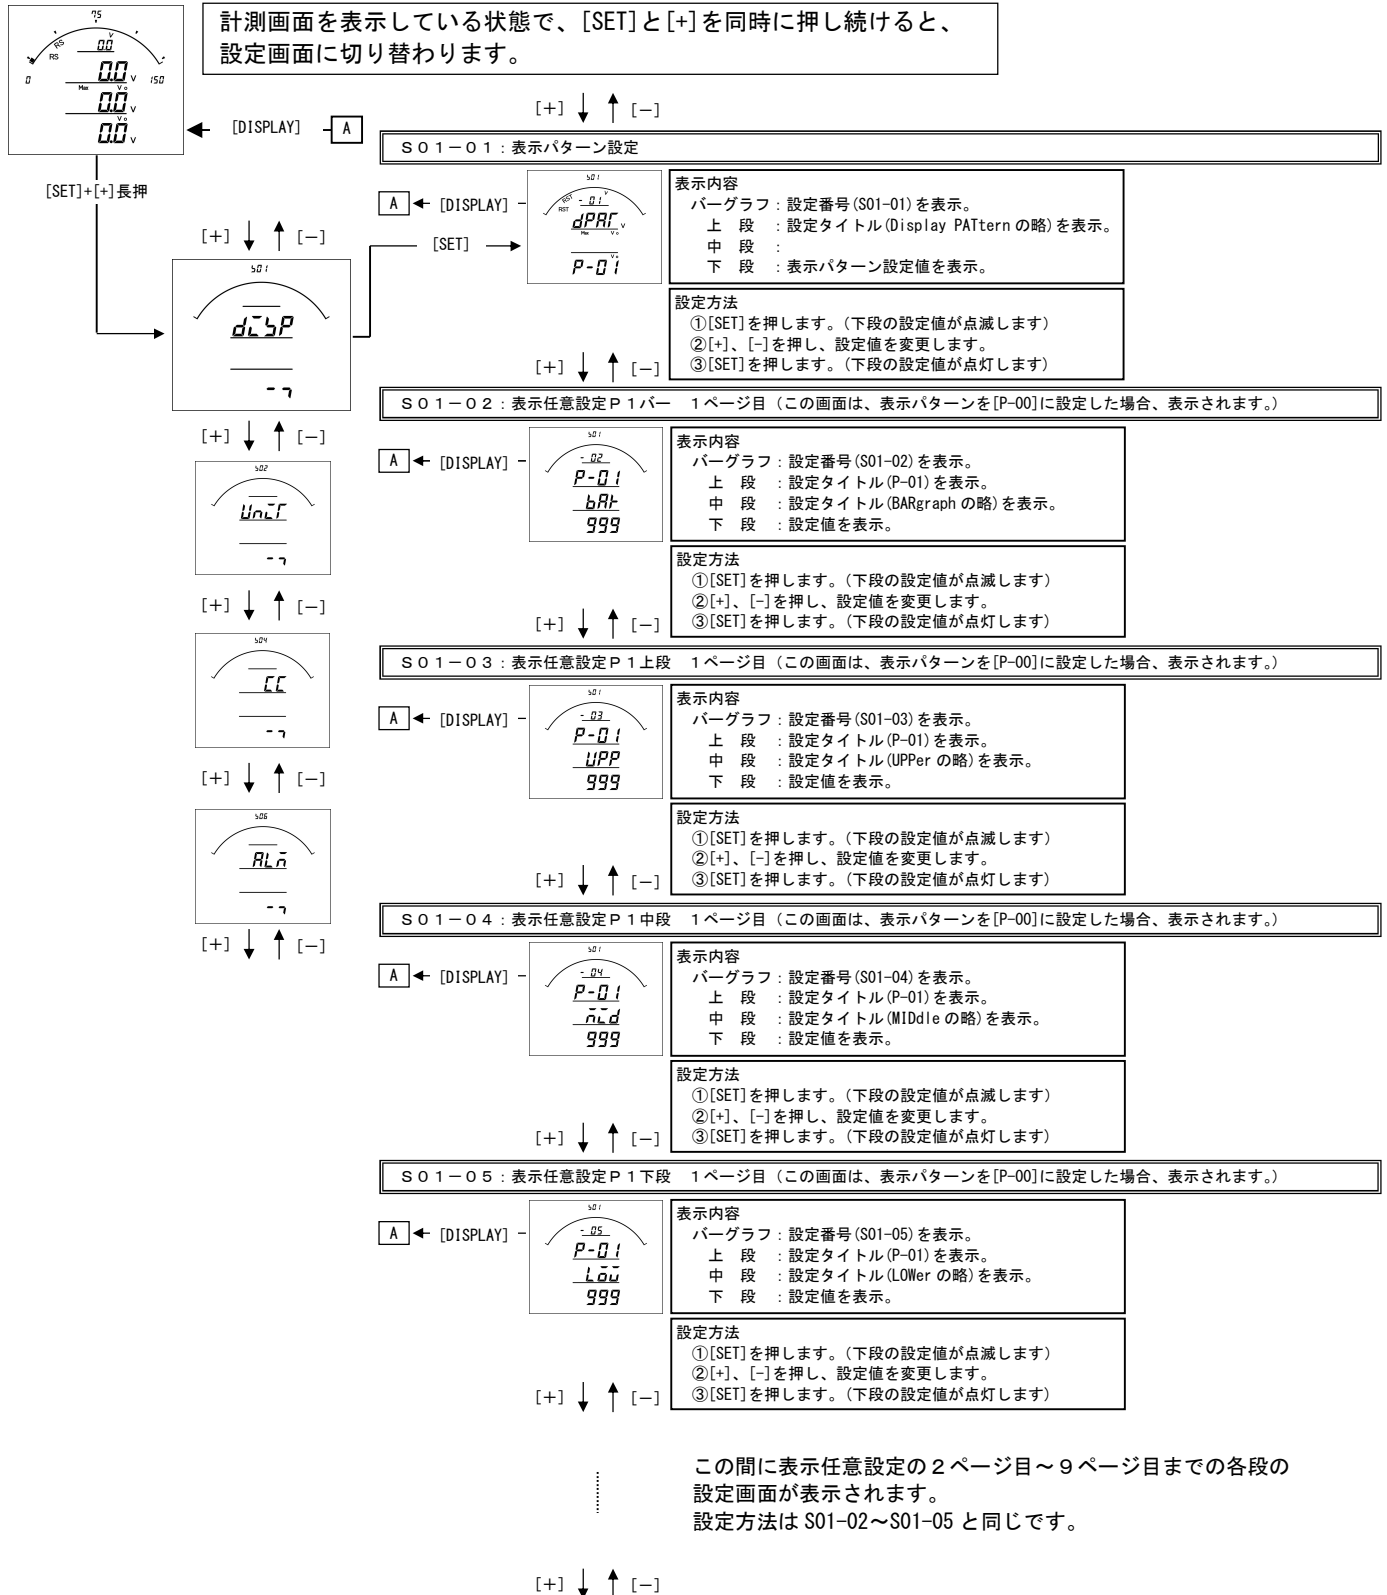

S01-01. 表示パターン設定

バーグラフ表示、デジタル表示上・中・下の3段は、基本の15パターンの切り替え設定が可能です。
ご指定がない場合は、納入時は、パターン01（バーグラフV、上段V、中段MV○、下段V○）で出荷します。
また、任意表示として9ページ（9表示）の表示が可能です。（表示パターン00設定で任意表示となります。）

【表1】表示パターン番号表

パターンNo	バーグラフ	上段	中段	下段
P-01	V	V	MV○	V○
P-02	H z	V	MV○	V○
P-03	H z	H z	MV○	V○
P-04	V	H z	MV○	V○
P-05	V	V	V○	MV○
P-06	H z	V	V○	MV○
P-07	H z	H z	V○	MV○
P-08	V	H z	V○	MV○
P-09	任意	任意	任意	任意

V（電圧）は、
三相3線の場合はRS・ST・RT、
H z（周波数）は、
バーグラフ、デジタル表示ともに45～65 H zの表示になります。
※表示パターンでP-01～08を設定した場合の計測画面、及び詳細表示の周波数のバーグラフのスケールは、設定で変更可能です。
詳しくは拡張操作編をご参照下さい。


（※ P-09からP-15はデジタル表示がされないため、設定しないでください。）

S01-02～37. 表示任意設定について

本メータの表示は、バーグラフ・デジタル上段・中段・下段の組合せを1つのページと考え、
[DISPLAY]ボタンで表示を切り替える仕組みになっています。（最大9ページ（パターン）設定可能。）
標準の表示パターン（P-01～08）を設定した場合は、電圧の相表示が変わりますが、
例えば、表示パターンの設定をP-00にし、表示任意設定の各設定を、

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
バーグラフ	021	000	070	999	000	999	999	999	999
デジタル上段	021	000	000	999	000	999	999	999	999
デジタル中段	022	210	000	999	210	999	999	999	999
デジタル下段	023	200	070	999	200	999	999	999	999

上表のように設定した場合、[DISPLAY]ボタンを押したときの表示切替動作は下図の通りになります。

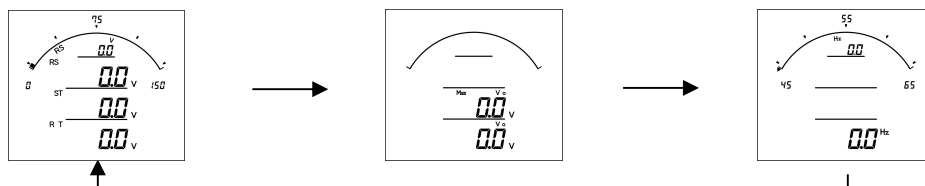

- ※ [END]は表示テーブル終了コードを意味します。
このコードがセットされていると、[DISPLAY]ボタンを押したときに1ページ目に戻ります。
※上例においてページ5の設定が表示されません。
- ※ [SP]は表示なしを意味します。
このコードがセットされていると、その段は表示しません。
- ※ 一括（コード020）に設定すると、[DISPLAY]ボタンを押したときに相を切替えて表示します。
- ※ コード一覧表は、【25】設定コード一覧を参照して下さい。

[+]
↓ ↑
[-]

S 0 1 - 3 8 : バックライト動作

A ← [DISPLAY] -

表示内容
 バーグラフ : 設定番号 (S01-38) を表示。
 上 段 : 設定タイトル (BackLight の略) を表示。
 中 段 : 設定タイトル (MODE) を表示。
 下 段 : 設定値を表示。

設定方法
 ① [SET] を押します。(下段の設定値が点滅します)
 ② [+], [-] を押し、設定値を変更します。
 ③ [SET] を押します。(下段の設定値が点灯します)

設定値

表示	設定値
AUTO	自動消灯
ON	点灯
OFF	消灯

[+]
↓ ↑
[-]

S 0 1 - 4 0 : バックライト輝度

A ← [DISPLAY] -

表示内容
 バーグラフ : 設定番号 (S01-40) を表示。
 上 段 : 設定タイトル (BackLight の略) を表示。
 中 段 : 設定タイトル (BRiGht の略) を表示。
 下 段 : 設定値を表示。

設定方法
 ① [SET] を押します。(下段の設定値が点滅します)
 ② [+], [-] を押し、設定値を変更します。
 ③ [SET] を押します。(下段の設定値が点灯します)

[+]
↓ ↑
[-]

S 0 1－3 8．バックライト動作設定について

バックライトの点灯方法を変更できます。

設定値	動作
on	常に点灯しています。
Auto	ボタン操作または外部スイッチ操作でバックライトが点灯し、約5分間操作がなかった場合、自動で消灯します。
off	常に消灯しています。


S 0 1－4 0．バックライト輝度設定について

バックライトの輝度を5段階、変更できます。

設定値	輝度
5	明るい ↑ ↓ 暗い
4	
3	
2	
1	

バックライトを点灯すると、上方向からの視野が多少狭くなります。

【15】計測関係の設定方法

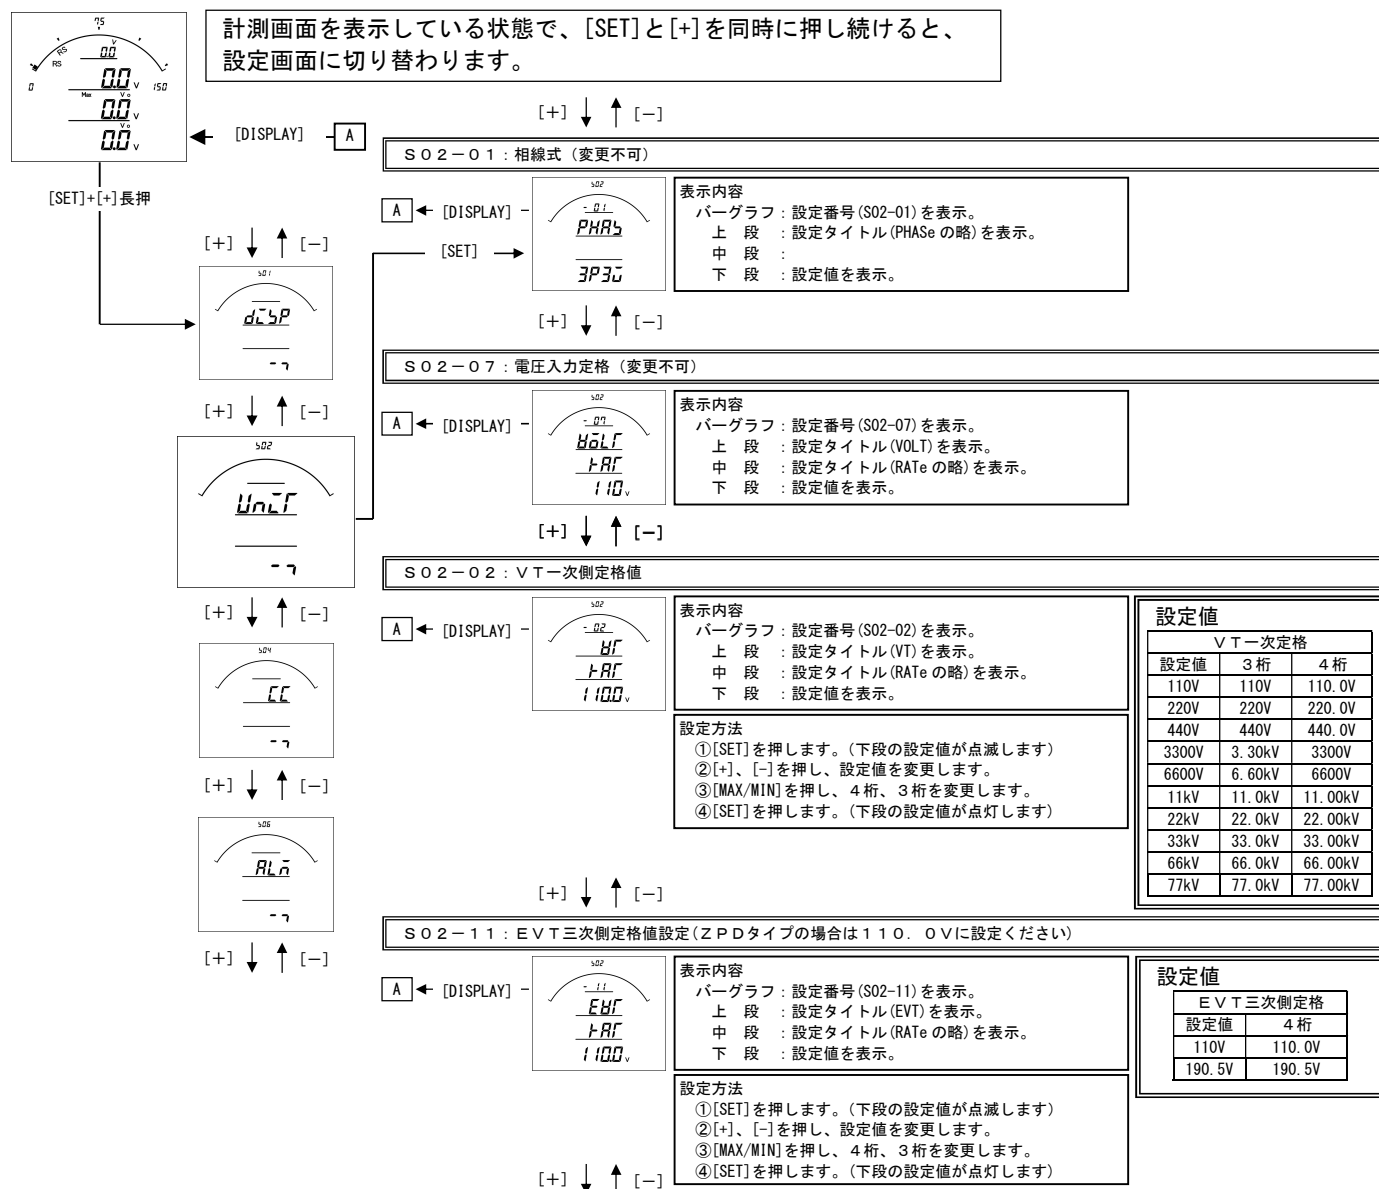

S 0 2－0 1．相線式について

三相 3 線式のみになります。設定変更できません。

S 0 2－0 7．電圧入力定格値について

1 1 0 V のみになります。設定変更はできません。

S 0 2－0 2．V T 一次側定格値について

計測する電圧の一次側の定格値（V T の定格）を設定して下さい。

設定を行うと、

- ・計測表示の電圧を V T の一次側の値に演算して表示します。
- ・各計測値の最大・最小値はリセットされます。

S 0 2－1 1．E V T 三次側定格値について

1 1 0．0 V、1 9 0．5 V のどちらかを設定できます。

Z P D タイプの場合は 1 1 0．0 V に設定ください。

（1 1 0．0 V 設定時、入力 7 V（又は 7．6 V）に対して V O は V T 一次側定格値と同じ値を指示します。

1 9 0．5 V に設定すると、入力が $1/\sqrt{3}$ 相当に変換され計測されます）


設定を行うと、

- ・各計測値の最大・最小値はリセットされます。

[+] ↓ ↑ [-]

S 0 2 - 1 2 : 零相電圧 最小表示値設定 (三次側で 1.5V~15.0V の範囲を一次側の値で設定)

A ← [DISPLAY]



表示内容

バーグラフ : 設定番号 (S02-12) を表示。

上 段 : 設定タイトル (Vo の略) を表示。

中 段 : 設定タイトル (LOW) を表示。

下 段 : 設定値を表示。

設定方法

① [SET] を押します。(下段の設定値が点滅します)

② [+], [-] を押し、設定値を変更します。

③ [SET] を押します。(下段の設定値が点灯します)

[+] ↓ ↑ [-]

S 0 2 - 1 3 : 完全地絡電圧 (VT 一次側電圧の 1 倍、 $1/\sqrt{3}$ 倍から選択)

A ← [DISPLAY]



表示内容

バーグラフ : 設定番号 (S02-13) を表示。

上 段 : 設定タイトル (GFV) を表示。

中 段 :

下 段 : 設定値を表示。

設定方法

① [SET] を押します。(下段の設定値が点滅します)

② [+], [-] を押し、設定値を変更します。

③ [SET] を押します。(下段の設定値が点灯します)

[+] ↓ ↑ [-]


設定値

設定値

VT 一次側定格値 の 1 倍値
VT 一次側定格値 の $1/\sqrt{3}$ 倍値

S 0 2 - 0 4 : 使用周波数

A ← [DISPLAY]



表示内容

バーグラフ : 設定番号 (S02-04) を表示。

上 段 : 設定タイトル (HZ) を表示。

中 段 :

下 段 : 設定値を表示。

設定方法

① [SET] を押します。(下段の設定値が点滅します)

② [+], [-] を押し、設定値を変更します。

③ [SET] を押します。(下段の設定値が点灯します)

[+] ↓ ↑ [-]

設定値

表示	設定値
60	60Hz
50	50Hz

S 0 2 - 1 2. 零相電圧 最小表示値について

三次側で 1.5V~15.0V の範囲を一次側の値（あるいは完全地絡電圧を「VT 一次側電圧の $1/\sqrt{3}$ 倍」に設定している場合は「VT 一次側電圧の $1/\sqrt{3}$ 倍」の値）で設定します。

零相電圧の計測値が、この設定値未満になると、表示値を強制的に 0 V にします。

S 0 2 - 1 3. 完全地絡電圧について

零相電圧の定格値を、VT 一次側電圧の 1 倍、 $1/\sqrt{3}$ 倍から選択して下さい。

設定を行うと、

- ・計測表示の零相電圧を本項目で設定した値に演算して表示します。
- ・各計測値の最大・最小値はリセットされます。

S 0 2 - 0 4. 使用周波数について

使用する周波数を設定して下さい。

通常は、計測から測定周波数を計測しますが、電圧入力遮断、高調波等により、測定周波数が異常（45Hz~65Hz の範囲を外れた場合）になった場合、設定された周波数値にて、サンプリングを行います。

S04-01. CC-Link 通信局番設定について

- ・本メータの通信は、親局（パソコン等）からの要求に対し返信するポーリング方式で 1つの親局に対し複数のメータが接続される為、メータ毎に異なるアドレスの設定が必要となります。
- ・アドレスに00を設定すると、通信除外（親局からの要求に無応答）となります。

S04-02. CC-Link 通信速度設定について

- ・親局との通信を行う時の通信速度を親局との仕様にあわせて設定して下さい。


S04-03. CC-Link バージョン設定について

- ・親局との通信を行う時のバージョンを親局とあわせて下さい。

S04-04. CC-Link 設定変更確定処理について


- ・設定変更をしましたら、一度再起動いただくか、このコマンドを“ON”にして下さい。

CC-Link通信の結線について

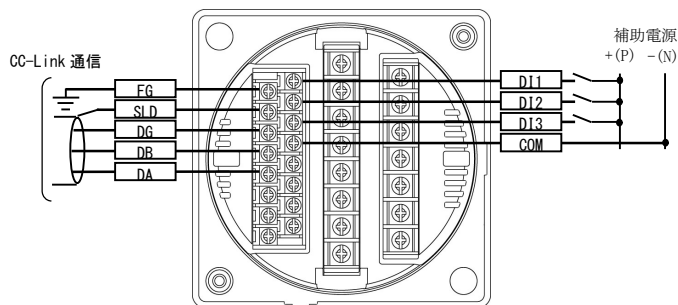

- 通信の接続（n）は、本ユニットだけで構成する場合、最大42台です。
- CC-Link 接続ケーブルは専用ケーブルを使用してください。
- CC-Link 伝送ラインの両端のユニットにはターミネータを接続する必要があります。
なお抵抗値は専用ケーブルの種類によって異なります。CC-Link マスタユニットに同梱されている説明書を参照してください。
- その他、通信線の接続方法等の詳細については CC-Link 協会ホームページ上の CC-Link 敷設マニュアルを参照してください。

【17】 警報出力関係の設定方法（オプションで警報出力付を選択した場合に表示します）

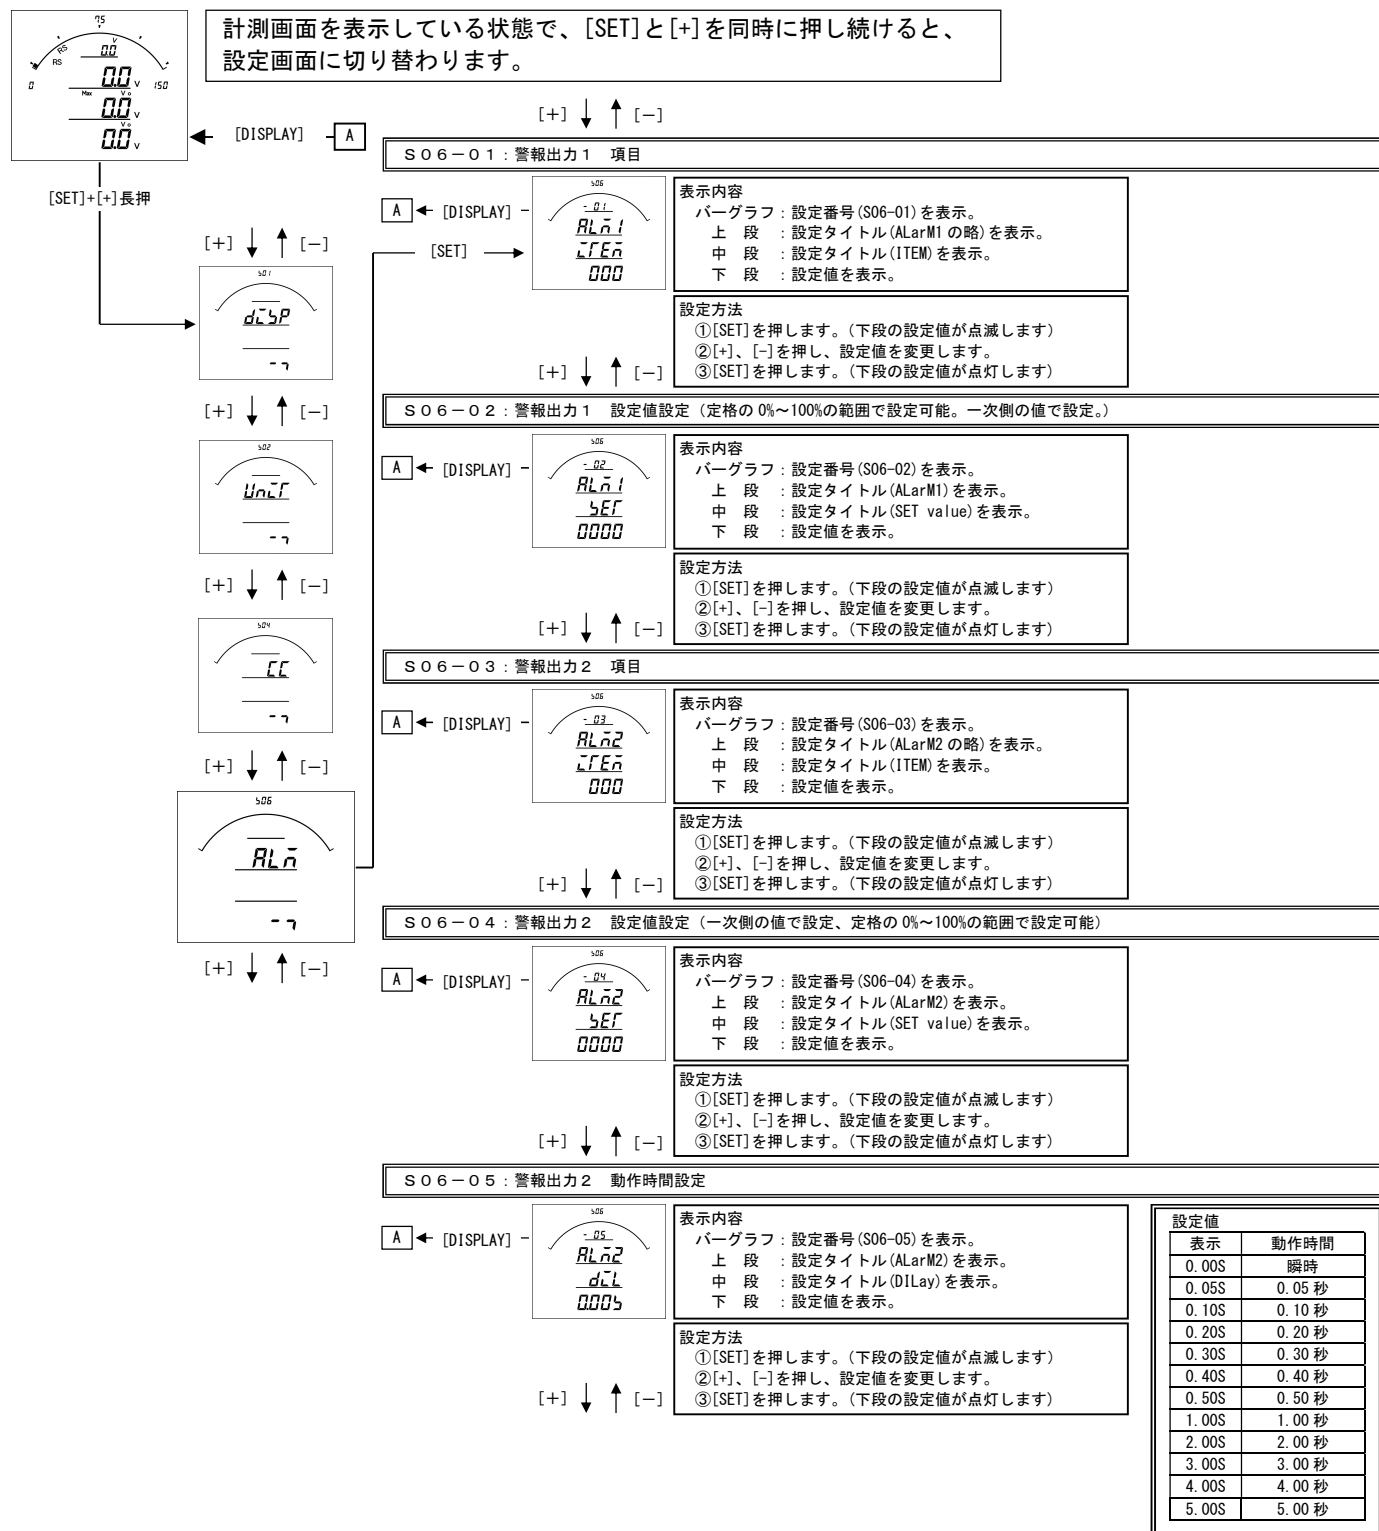

S 0 6－0 1．警報出力 1 項目設定について

- ・オプションで警報出力付を選択した場合、各出力の対象となる計測項目を設定します。
- ・設定値で 020 (V-MAX) を選択した場合、電圧 3 相 (R・S・T) の最大値を出力します。

設定値	
設定	三相 3 線
000	出力無
020	V-MAX
021	VRS
022	VST
023	VTR
070	HZ

S 0 6－0 3．警報出力 2 項目設定について

- ・オプションで警報出力付を選択した場合、各出力の対象となる計測項目を設定します。

設定値	
設定	三相 3 線
000	出力無
200	V ₀

S 0 6－0 2、0 4．警報出力 1、2 設定値設定について


- ・警報出力する設定値を設定します。
- ・警報出力は 計測値 $\geq$ 設定値で出力されます。

S 0 6－0 5：警報出力 2 動作時間設定

- ・警報出力の遅延時間を設定します。
- ・計測値 $\geq$ 設定値の状態が設定時間以上継続した場合、警報出力されます。

警報出力の結線と仕様について


- ・結線（警報出力 $\times$ 2の場合）

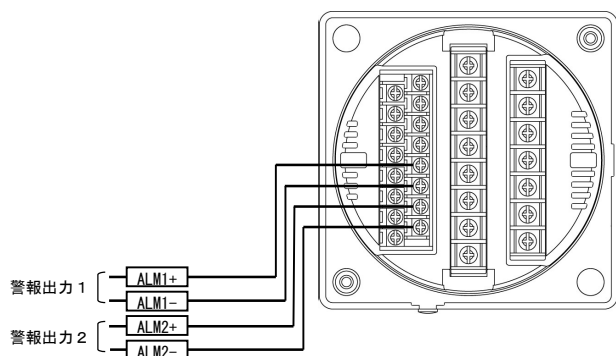

- ・仕様

警報出力	接点電圧の最大値：AC250V (DC220V)
	接点の最大電流値：AC3A (DC0.3A)
	接触抵抗：50m Ω 以下


【18】設定初期化

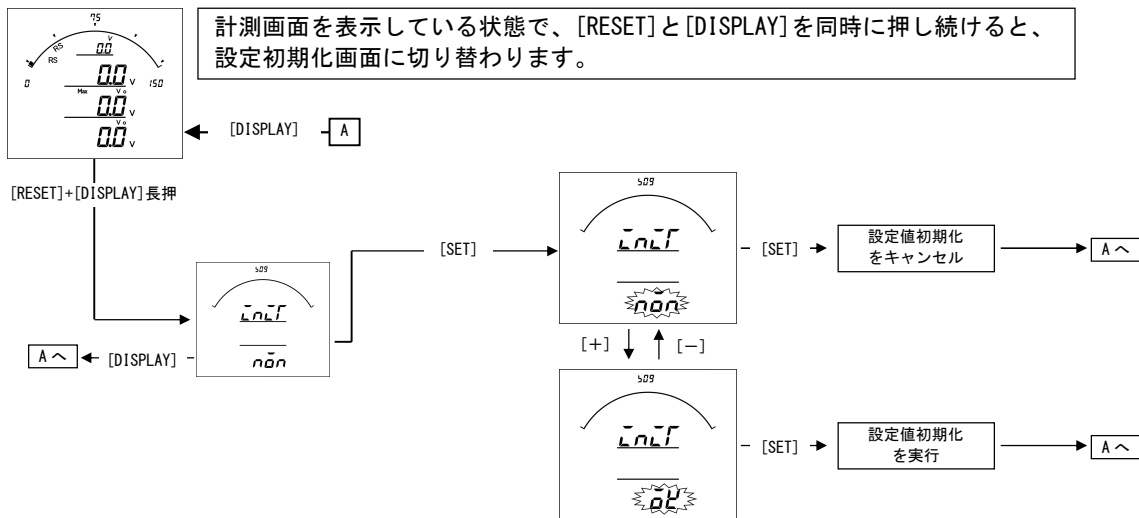

設定値の初期化について

- ・ 設定値の初期化を行うと、内部の設定値が12ページ記載の初期値に戻ります。
- ・ 設定値を初期化すると、各計測値の最大・最小値もリセットされます。
- ・ 各設定値が初期化されますので、現在の設定値を確認、控えた上で初期化を行ってください。


【19】 詳細表示について

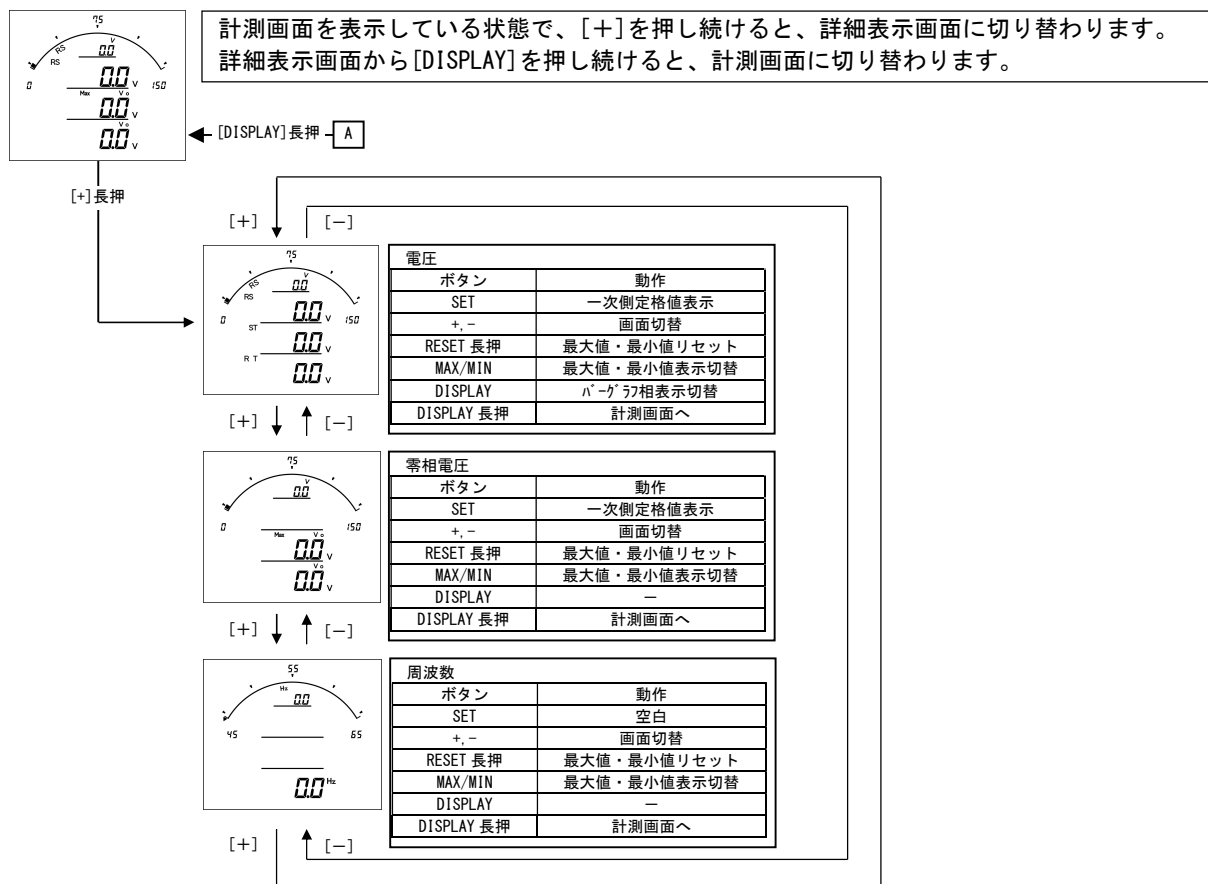

詳細表示について

- ・本メーターは電圧・零相電圧・周波数等を計測していますが、計測表示では設定された項目しか表示しません。計測表示で表示される項目以外の計測値を表示・確認するときにご使用ください。
- ・約5分間キー操作が無い場合、計測表示に戻ります。
- ・周波数のバーグラフ表示の目盛り（振れ方向等）は、設定で変更できます。詳しくは、拡張操作編をご参照下さい。
- ・電圧の最大目盛は、設定で変更できます。詳しくは、拡張操作編をご参照下さい。


【20】状態表示

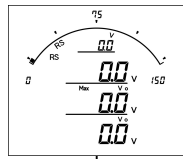

計測画面を表示している状態で、[-]を押し続けると、状態表示画面に切り替わります。
接点状態入力信号の状態（通信タイプの場合）や、電圧の相順を確認出来ます。

[-]長押


[+] ↓ ↑ [-]

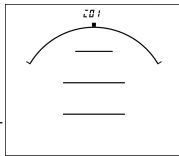

検相表示

- ・電圧の相の状態を、バーグラフに表示します。（右方向にバーが動くと正相になります。）
- ・[DISPLAY]長押しで、計測画面に戻ります。


[+] ↓ ↑ [-]

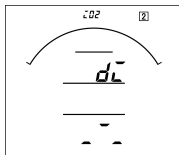

接点状態入力表示

- ・接点状態入力信号のON/OFF状態を表示します。
- ・左からDI1・DI2・DI3の状態を表示します。
- ・バーが上にある状態がONになります。（左図ではDI2のみON）
- ・通信出力の場合、表示します。
- ・[DISPLAY]長押しで、計測画面に戻ります。

[+] ↓ ↑ [-]

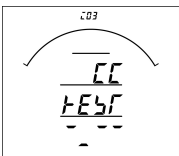

CC-Link状態表示

- ・CC-Linkの[RUN]・[ERR-L]・[SD]・[RD]ランプの状態を表示します。
- ・左から[RUN]・[ERR-L]・[SD]・[RD]ランプの状態を表示します。
- ・バーが上にある状態がONになります。（図では[RUN]・[SD]・[RD]ランプがON）。
- ・[DISPLAY]長押しで、計測画面に戻ります。

[+] ↓ ↑ [-]

状態表示について


検相表示について

計測が3相の場合、電圧の相順を確認できます。

正相入力の場合、右方向へバーが移動します。

逆相入力の場合、左方向へバーが移動します。

【21】出力テスト

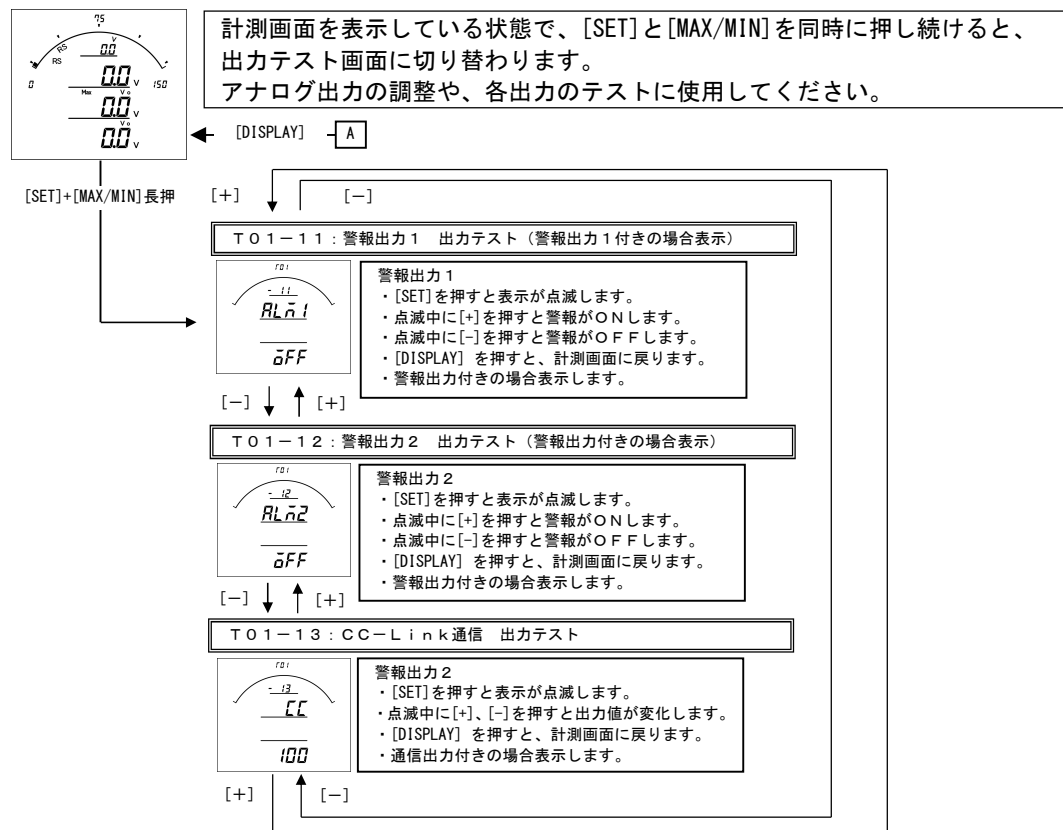

- ・機能が無い項目については、表示・テストできません。
- ・各テストは、強制的に出力しますので、接続先を確認し、安全を確認の上でご操作をお願いします。

【22】設定コード一覧

番号	項目	バーグラフ 表示	デジタル 表示上段	デジタル 表示中段	デジタル 表示下段	アナログ 出力	警報 出力	通信 (CC-Link)
000	無	○	○	○	○	○	○	
020	線間電圧	○ (一括)	○ (一括)	○ (一括)	○ (一括)	○ (最大相)	○ (最大相)	
021	R-S 線間電圧	○	○	○	○	○	○	○
022	S-T 線間電圧	○	○	○	○	○	○	○
023	T-R 線間電圧	○	○	○	○	○	○	○
070	周波数 (45~65Hz)	○	○	○	○	○	○	○
071	周波数 (45~55Hz)	○				○		○
072	周波数 (55~65Hz)	○				○		○
200	零相電圧		○	○	○	○	○	○
210	最大零相電圧		○	○	○	○		○
999	終了コード (ENDコード)	○	○	○	○			

【23】資料

(1) 計測範囲について

項目	電圧定格	入力範囲	備考
電圧	110V	0.0V~157.5V	入力電圧が定格の 5% (5.5V) 未満の時、0 表示します。
周波数	110V	43.0Hz~67.0Hz	入力電圧が 30V 未満は 0.0Hz 表示します。
EVT	110V	0.0V~157.5V	V ₀ 表示最低電圧設定値未満の時、0 表示します。
	190.5V	0.0V~272.8V	V ₀ 表示最低電圧設定値未満の時、0 表示します。
ZPD	7V	0.0V~10.0V	V ₀ 表示最低電圧設定値未満の時、0 表示します。
	7.6V	0.0V~10.9V	V ₀ 表示最低電圧設定値未満の時、0 表示します。

(2) 演算について

演算方式		実効値演算
サンプリング周期		60Hz の場合 : 260.4us 50Hz の場合 : 312.5us
演算周期	電圧	250ms 平均
	零相電圧	1 周期分

品質・性能向上のため、記載内容をお断りなく変更することがありますので、ご了承下さい。

ハカルプラス 株式会社

URL www.hakaru.jp

本社・工場 〒532-0027 大阪市淀川区田川3-5-11

TEL 06(6300)2112

FAX 06(6308)7766